

7110 Токовые клещи

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный прибор отвечает стандартам безопасности EN 61010-1 на электронное измерительное оборудование.

Для Вашей безопасности и сохранности Вашего инструмента Вы должны соблюдать все предписания настоящего раздела и особенно обращать внимание на символ  в тексте.

Во время измерений будьте предельно осторожны:

- Не измеряйте напряжение или ток в условиях сырости или влаги.
- Не работайте с прибором в присутствии горючих газов, пара или большого содержания пыли в воздухе.
- Изолируйте себя от напряжений измеряемого объекта.
- Не касайтесь никаких токопроводящих частей, таких как провода, разъемы и пр.
- Не подвергайте инструмент вибрации и ударам, в противном случае катушка стрелочного прибора может выйти из строя.
- Не проводите никаких измерений при обнаружении повреждения щупов или их изоляции.
- Напряжения свыше 20В являются источником опасности для человека, соблюдайте повышенную осторожность.

В тексте используются следующие символы:

 Предупреждение: следуйте инструкции, несоблюдение может привести к повреждению измерительного прибора.

 Высокое напряжение. Риск получения электрического шока.

 Двойная изоляция мультиметра.

 Постоянное напряжение или ток.

 Переменное напряжение или ток.

1.1 ПЕРЕД РАБОТОЙ

- Этот прибор был сконструирован для работы в условиях по 2й степени загрязнения.
- Он может быть использован для измерения напряжения в условиях импульсных напряжений до 600 вольт.
- Вы должны выполнять обычные требования по:
 - ◆ Собственной защите от опасных напряжений и токов
 - ◆ Защите инструмента от неправильного включения
- Соответствие стандартам безопасности отвечают только те щупы, которые входят в комплект поставки прибора. Они должны находиться в хорошем состоянии и при необходимости заменяться на аналогичные.
- Не подключайте прибор к схемам с напряжениями или токами превышающими указанные пределы.
- Проверьте правильность батареи при установке.
- Перед подключением щупов к исследуемой схеме проверьте правильность положения переключателя режимов измерений.
- Перед измерениями проверьте, находится ли стрелка на нулевой отметке шкалы. При необходимости подрегулируйте ее положение механическим регулятором.

1.2 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Прочтите и следуйте следующим рекомендациям руководства:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Несоответствие требованиям инструкции может привести к выходу прибора из строя и/или причинить вред оператору.

- При изменении переключателем предела измерения отсоедините щупы от исследуемой схемы.
- Никогда не касайтесь свободных гнезд, когда прибор подключен к исследуемой схеме.
- Не подавайте на вход никаких напряжений при измерении сопротивления, избыточное напряжение может вызвать неисправность.
- При измерении тока перед подключением к цепи убедитесь, что она обесточена.
- При использовании прибора в цепях с трансформатором необходимо соблюдать предельную осторожность. При размыкании цепи с трансформатором возникают высокие напряжения, способные вывести из строя прибор.
- Данный прибор не предназначен для измерения сигналов несинусоидальной формы.

1.3 ПОСЛЕ РАБОТЫ

- После завершения измерений выньте щупы из гнезд прибора.
- Если инструмент не используется в течение длительного времени, выньте батарею из отсека питания.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваш выбор. Прибор, который Вы купили, отблагодарит Вас точной и надежной работой, при условии соблюдении инструкций настоящего руководства.

Прибор выполняет следующие виды измерений:

- Измерение переменного напряжения.
- Измерение постоянного напряжения.
- Измерение переменного тока.
- Измерение сопротивлений.

Любой из этих видов измерений может быть выбран с помощью поворотного переключателя режимов на 11 положений.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 ПЕРЕД РАБОТОЙ

Все оборудование перед отправкой проходит полное тестирование. Принимаются все меры, чтобы инструмент попал к Вам в неповрежденном виде. Однако будет не лишним провести самостоятельную небольшую проверку, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений.

Проверьте также комплектацию поставки в соответствии с п.5.3.1. В случае несоответствия свяжитесь с дилером.

В случае пересылки инструмента следуйте инструкциям, изложенным в разделе 6.

3.2 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Прибор обеспечен батареей питания 1,5В типа АА. Она используется только в режиме измерения сопротивлений и обеспечивает непрерывную работу в этом режиме в течение 10 часов.

3.3 КАЛИБРОВКА

Прибор соответствует техническим характеристикам, изложенным в руководстве. Точность измерений гарантируется на период в 1 год.

3.4 ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения точности измерения после хранения прибора в экстремальных условиях дайте ему время для нагрева (охлаждения) до нормальной температуры перед проведением измерений (см. допустимые климатические условия в п. 5.2.1).

- При измерении напряжений убедитесь, что прибор не включен в режим измерения токов или сопротивлений. Всегда проверяйте, что используются требуемые гнезда прибора.

4. РАБОТА

4.1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

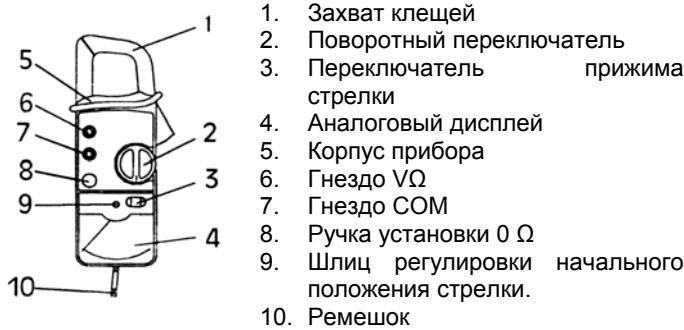


Рис 1. Внешний вид.

4.2 ОПИСАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.2.1 Измерение постоянного напряжения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Максимальное постоянное входное напряжение составляет 60В. Не пытайтесь измерять напряжение выше 60В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока.

- Выберите диапазон измерений 60В.
- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VΩ, а черный в гнездо СОМ.
- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, аналоговая стрелка покажет величину измеряемого напряжения на соответствующей красной шкале.

4.2.2 Измерение переменного напряжения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Максимальное переменное входное напряжение составляет 600В. Не пытайтесь измерять напряжение выше 600В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока.

- Выберите подходящий диапазон измерений (150, 300 или 600В).
- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазонов в положение 600В и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.
- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VΩ, а черный в гнездо СОМ.
- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, аналоговая стрелка покажет величину измеряемого напряжения на соответствующей красной шкале.

4.2.3 Измерение сопротивлений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Перед проведением любых измерений сопротивлений в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости.

- Выберите подходящий диапазон измерения сопротивления (Rx1, Rx100Ом).
- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VΩ, а черный в гнездо СОМ.
- Замкните накоротко щупы и ручкой установки 0Ω установите стрелку на нулевое положение на зеленой шкале прибора.
- Если установить стрелку на нулевое значение не удается, замените батарею питания и проделайте процедуру 3 еще раз.
- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, измеряемое сопротивление будет равно значению, показанному аналоговой стрелкой, умноженному на соответствующий коэффициент диапазона измерения.

- При измерении сопротивления не допускается наличие в схеме каких-либо напряжений. Если в схеме присутствуют конденсаторы, перед измерениями их необходимо разрядить.

4.2.4 Измерение переменного тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальный измеряемый ток равен 300А. Максимальное напряжение измеряемой цепи равно 250В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока.

- Выберите подходящий диапазон измерений (6, 15, 60, 150, 300А).
- Если измеряемый ток заранее не известен, установите переключатель диапазонов в максимальное положение и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.
- Захватите клещами один проводник исследуемой цепи так, чтобы он находился в центре захвата клещей.
- Аналоговая стрелка покажет величину измеряемого тока на соответствующей черной шкале.

4.2.5 Измерение температуры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Перед проведением измерений температуры убедитесь, что измеряемый объект отключен от сети. Нельзя подавать напряжение на температурный сенсор, в противном случае можно получить электрический шок и повредить прибор.

- Установите поворотный переключатель в положение x100 TEMP.
- Установите температурный сенсор в гнезда, красный провод в гнездо VΩ, а черный в гнездо СОМ.
- Максимальная измеряемая температура равна 150°C.
- Аналоговая стрелка покажет величину измеряемой температуры на соответствующей зеленой шкале.

4.3 УХОД ЗА ПРИБОРОМ

4.3.1 Общая информация

- Данный прибор является прецизионным инструментом. И при хранении прибора и при его эксплуатации никогда не превышайте допустимых пределов, указанных в спецификации во избежание повреждения прибора или получения электрической травмы.
- Не держите прибор в условиях высокой температуры или влажности, избегайте хранить его на солнце.
- Не забывайте после окончания измерений устанавливать поворотный переключатель в положение максимального диапазона переменного напряжения. При долгом хранении без использования выньте батарею питания из прибора, в противном случае при вытекании электролита из батареи электрическая схема может получить повреждения.
- Не подвергайте прибор воздействию ударов и вибрации, в противном случае можно повредить отклоняющую катушку прибора.

4.3.2 Замена батареи питания

Если при установке стрелки прибора на нулевое значение сопротивления 0Ω стрелка не достигает этого положения, то необходимо заменить батарею питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Перед заменой батареи отсоедините щупы от прибора.

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы.
- Открутите винты на задней крышке прибора и откройте ее.
- Выньте использованную батарею и замените ее на аналогичную, соблюдая полярность подключения.
- Закройте крышку и закрутите винты.

4.3.3 Замена предохранителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заменой батареи отсоедините щупы от прибора.

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы.
- Открутите винты на задней крышке прибора и откройте ее.
- Выньте сгоревший предохранитель и замените его на аналогичный (0,5A/250В).
- Закройте крышку и закрутите винты.

4.3.4 Чистка прибора

Для чистки инструмента используйте мягкую сухую ткань. Никогда не используйте влажную ткань, растворители, воду и пр.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указана как $\pm(\%)$ от измеренного). Условия, при которых обеспечивается точность составляют $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности $< 75\%$.

5.1.1 Постоянное напряжение

Диапазон	Точность
60В	$\pm(3\% \text{ от шкалы})$

5.1.2 Переменное напряжение

Диапазон	Точность
150В	$\pm(3\% \text{ от шкалы})$
300В	
600В	

5.1.3 Сопротивление

Диапазон	Точность
Rx1	$\pm(4\% \text{ от шкалы})$
Rx100	

5.1.4 Переменный ток

Диапазон	Точность
6А	$\pm(3\% \text{ от шкалы})$
15А	
60А	
150А	
300А	

5.1.5 Температура

Диапазон	Точность
Rx100	$\pm 5^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$) $\pm 10^{\circ}\text{C}$ (за пределами диапазона)

5.1.6 Стандарт безопасности

В соответствии с EN61010-1

Изоляция Класс 2, двойная изоляция

Загрязнение Уровень 2

Для работы в помещении, 2000 м
на высоте

Перегрузка по напряжению CAT II 600В

5.1.7 Механические характеристики

Размеры	198 x 80 x 36 (мм)
Вес (без холстера)	около 320гр.
Батарея, тип	1 x 1,5В, размер АА
Время работы батареи, при измерении сопротивления	10 часов непрерывной работы
Предохранители	5x20мм 0,5A/250В
Дисплей	Аналоговый

5.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

5.2.1 Климатические условия

Эталонная температура $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ (обеспечения точности)

Температура работы и хранения $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Влажность работы и хранения $< 75\%$ относительной влажности

5.2.2 Электромагнитная совместимость

Устройство разработано в соответствии со стандартом EMC и проверено в соответствии с EN55022, EN50082-1.

Это изделие соответствует предписанию европейской директивы по работе с низкими напряжениями 73/23/EEC и директивы EMC 89/336/EEC, дополнение 93/68/EEC.

5.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

5.3.1 Стандартные принадлежности

Стандартная поставка включает в себя следующее:

- Батарея питания
- Щупы
- Инструкция
- Задняя упаковка

6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантируется, что это оборудование свободно от дефектов материалов и производственных дефектов, в соответствии с общими условиями при продаже изделий. В течение гарантийного периода (1 год) дефективные части могут быть заменены, причем на усмотрение производителя заменяются части или изделие целиком.

В случае возврата изделия на послепродажный сервис или региональному дилеру стоимость доставки оплачивает покупатель. Доставка должна быть заранее оговорена с грузополучателем.

Изделие возвращается в чистом виде и в оригинальной упаковке, с перечнем неисправностей.

Любое повреждение инструмента при транспортировке с использованием **неоригинальной** упаковки возмещается грузоотправителем.

Изготовитель не несет ответственности за причинение любого вреда лицу или предметам.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- На батареи питания и принадлежности.
- При неправильном использовании инструмента или использование его в составе несовместимого оборудования.
- При неправильной транспортировке инструмента.
- При ремонте прибора посторонними лицами.
- При любой модернизации инструмента без согласия изготовителя.
- При адаптации к условиям, не перечисленным в инструкции.

Содержание этого руководства не может быть изменено без согласия изготовителя.

Наше изделие запатентовано. Логотип является зарегистрированной торговой маркой. Мы оставляем за собой право модифицировать изделие и его характеристики.

6.2 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если инструмент работает неправильно, перед тем, как связаться с службой сервиса проверьте батарею питания, щупы и пр. и замените их при необходимости.

Если тем не менее инструмент не работает, проверьте правильность своих действий в соответствии с руководством.

В случае возврата инструмента он должен быть отослан региональному представителю, стоимость доставки оплачивает покупатель.

Доставка должна быть заранее оговорена с грузополучателем.

Изделие возвращается в чистом виде и в оригинальной упаковке, с перечнем неисправностей.

Любое повреждение инструмента при транспортировке с использованием **неоригинальной** упаковки возмещается грузоотправителем.